(D) Bedienungsanleitung

Wärmebildgerät
Berger+Schröter E8, 25 mm Objektiv
Art.-Nr. 32135

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme komplett und aufmerksam und bewahren Sie sie für späteres Nachlesen bzw. Weitergabe des Wärmebildgerätes an andere Personen auf.

(Bedienelemente siehe Seite 3)

1. Einschalten
Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Ein / Aus-Taste ein. Das Infrarotbild leuchtet auf, bleibt eingeschaltet und die LED-Anzeige leuchtet.

2. Ausschalten
Die Kamera wird durch langes Drücken der Ein- / Aus-Taste ausgeschaltet und losgelassen, Die Anzeige Power off erscheint.

3. Okulareinstellung
Die Okulareinstellung kann dem Benutzer helfen, das klarste Bild für verschiedene Augenzustände zu erhalten.

4. Schalten Sie den Bildmodus um
Drücken Sie kurz die Bildmodus-Taste, um den Bildmodus von weiß heiß, schwarz heiß, gold heiß, Regenbogenfarbe umzuschalten.

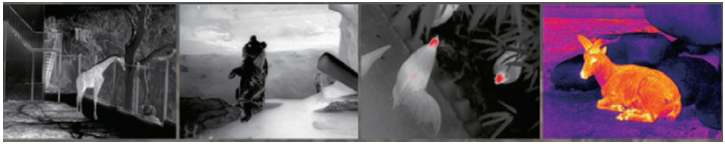

Weiß heiß Schwarz heiß Gold heiß Regenbogen

5. Zoom
Drücken Sie kurz die Zoom – oder Zoom + Taste, um das Bild von 1 x -2 x -4 x zu zoomen.

6. Speicherung
Drücken Sie im normalen Anzeigemodus kurz die Fototaste, um Fotos aufzunehmen.

KOMPONENTEN & BEDIENELEMENTE

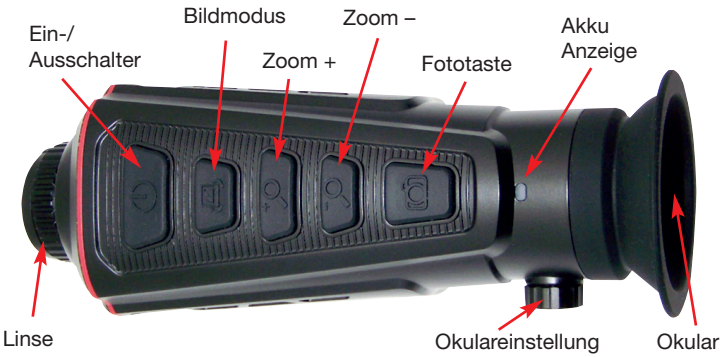

7 Aufladen

Wenn die Anzeige rot ist, bedeutet dies, dass der Akku nicht ausreicht, laden Sie ihn bitte rechtzeitig auf.
Sie können mit dem Netzteil Strom aufladen.
Die LED leuchtet beim Laden orange und leuchtet bei voller Ladung grün.

8. Datenerfassung

Nachdem Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit dem Computer verbunden haben, kann der Speicher des Gerätes (einschließlich Fotos) auf dem Computer gelesen werden.

WICHTIG - BEACHTEN !

1. Die Nennladespannung dieses Produkts beträgt 5 V. Bitte laden Sie rechtzeitig, wenn die Stromversorgung niedrig ist, um den Verlust der Lebensdauer durch Tiefenentladung der Batterie zu vermeiden.

2. Es wird nicht empfohlen, die Wärmebildkamera längere Zeit in einer Umgebung mit hohen Temperaturen zu verwenden. Wenn die Temperatur zu hoch ist, wechselt der Bildgeber in den Hochtemperaturschutzzustand und schaltet sich automatisch aus.

3. Die Verwendung bei einer Temperatur von -10 ° C bis + 45 ° C wird empfohlen

4. Stellen Sie sicher, dass die USB / MCX-Anschlussabdeckung an der Unterseite der Wärmebildkamera zuerst fest verschlossen ist, wenn Sie sie in einer Wasserumgebung verwenden, z. B. an Regentagen.

5. Setzen Sie die Wärmebildkamera unter keinen Umständen (ob ein- oder ausgeschaltet) direkt den hochintensiven Strahlungsquellen (wie Sonne, Laser usw.) aus, um irreversible Schäden am Gerät zu vermeiden.

6. Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, sollte es während der Lagerung mindestens 2 Monate lang aufgeladen und in einer trockenen und belüfteten Umgebung gelagert werden.

7. In einer Umgebung über 40 ° C nicht aufladen.